



SOLSTADTAKET

MONTERINGSRÅD

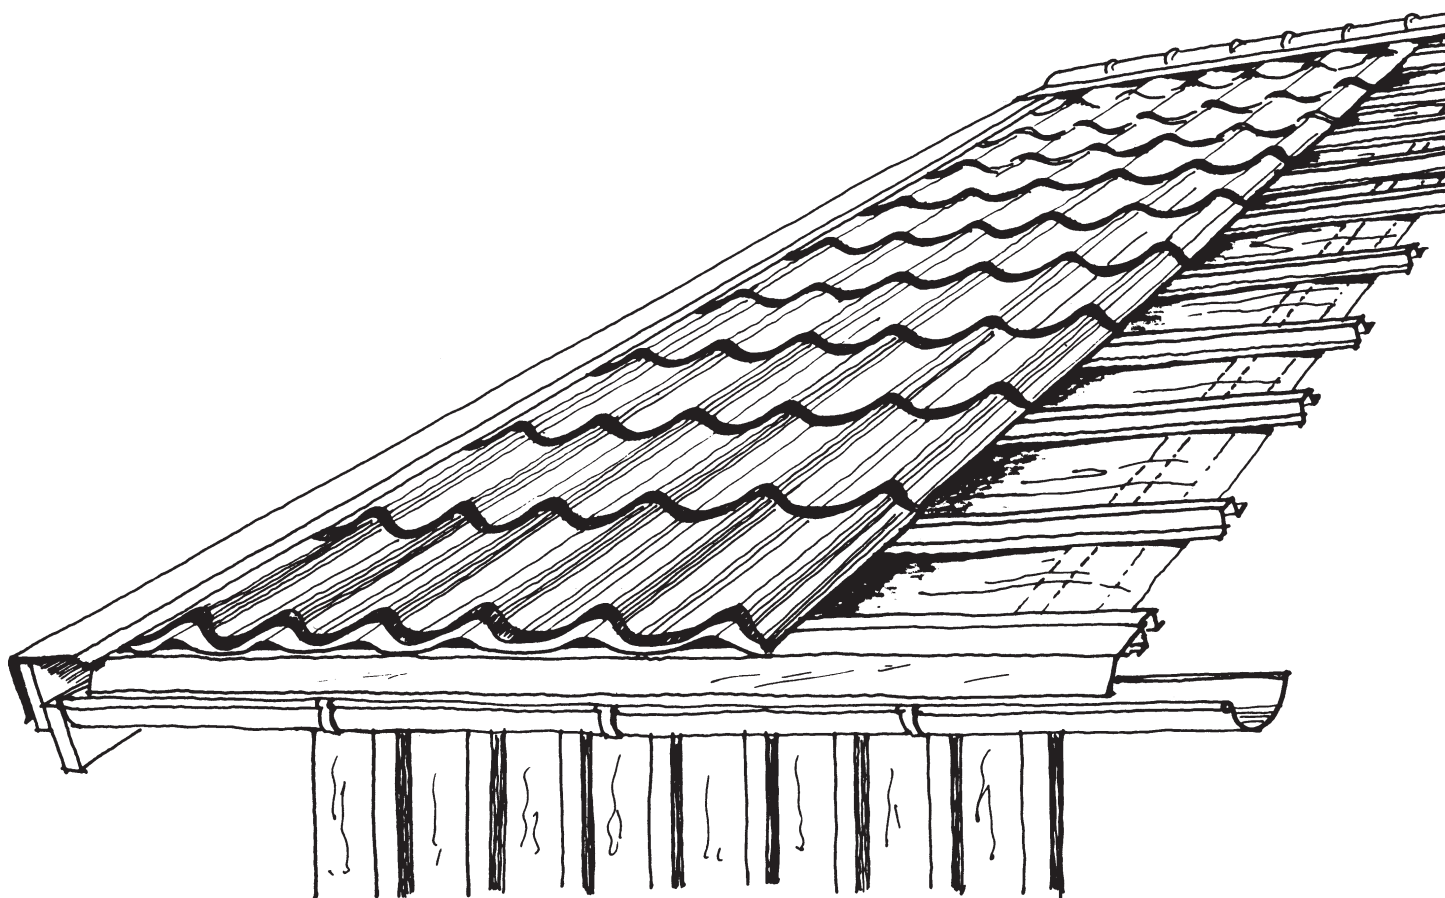



SOLSTADTAKET på underlagstäck
träpanel med strö- och bärläkt.

METOD A

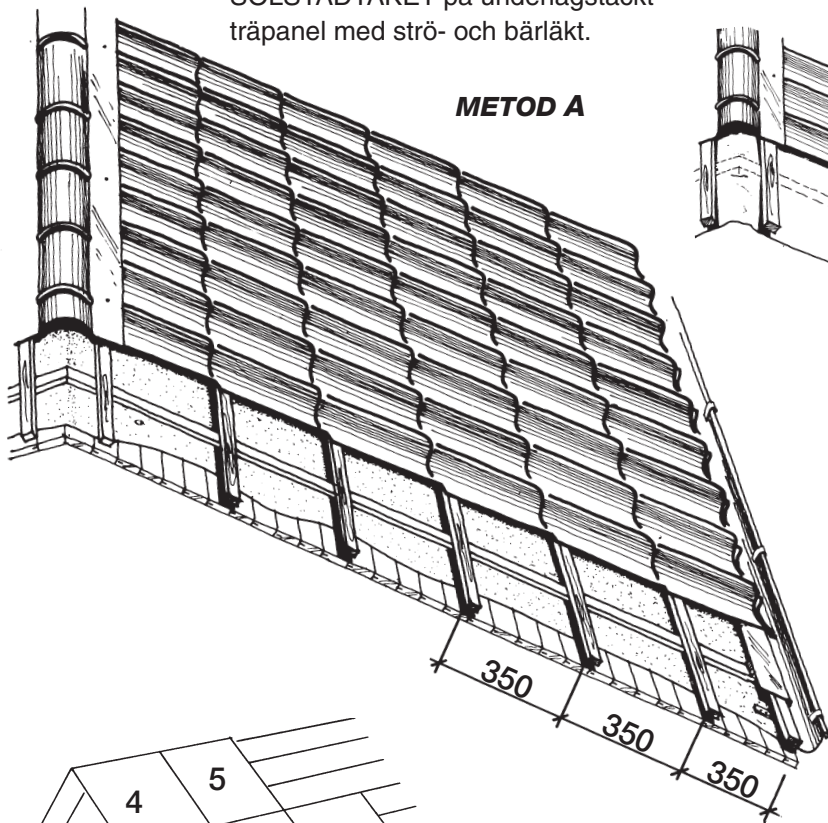


SOLSTADTAKET på bärläkt av trä med
underlagstak av board, plast eller
liknande.

METOD B1

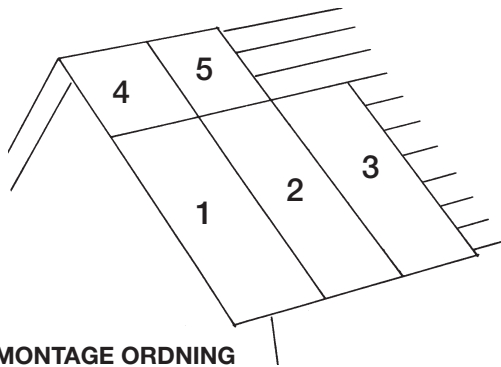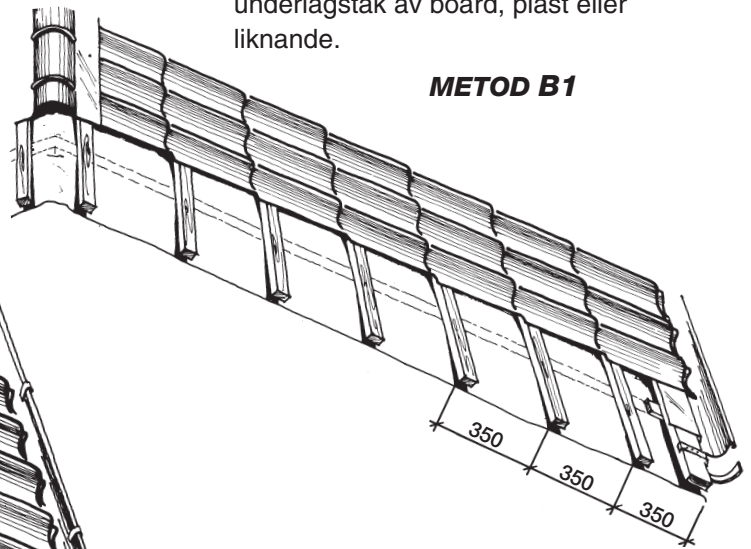

MONTAGE ORDNING

Börja montaget i nedre vänstra hörnet på takytan. Montera fotplåten och lägg ut första plåten. Mät ut dess läge så den ligger parallellt med takfoten och skruva fast den. Resten monteras på liknande sätt. Montera slutligennock, gavelbeslag och övrig beslagning.

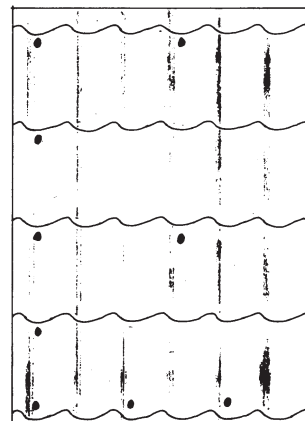

SKRUVPLACERING

Vid takfot och nock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter sidöverlappet skruvas i varje läkt med skruven förskjuten mot sidöverlappet så att god täthet mellan plåtarna uppnås. Över resten av taket skruvas i var 3:e profilbotten i varannan läkt.

Läggning av SOLSTADTAKET

SOLSTADTAKET kan läggas på både nya och gamla hus. Under konstruktionen i bostadshus bör bestå av ett vattenavledande underlagstak med anpassad bärläkt.

RENOVERING

1. Utbyte av gammalt betong- eller tegeltak.
När det gamla taket plockats bort måste oftast strö- och bärläkten bytas ut. Kontrollera det gamla underlagstaket och reparera trasig panel och papp. Montera ev. nya rännkrokar. I övrigt utförs montaget enl. metod A

NYPRODUKTION

1. Underlagstak av spontad träpanel med underlagspapp. SOLSTADTAKET monteras enl. metod A
2. Underlagstak av board eller plastduk.
SOLSTADTAKET monteras enl. metod B.

METOD A


Montage på träpanel med underlagspapp. Lägg ut ny ströläkt (12 x 25 mm) med en läkt över varje takstol och en läkt därimellan. Lägg på första bärläkten (25 x 38 mm) nere vid takfoten uppallad 10mm. Rikta läkten så att den blir helt rak. Avståndet till nästa läkt skall vara 350 mm. Se fig. A. Nederkant till överkant. Avståndet mellan övrig läkt på taket skall vara 350 mm. överkant till överkant. Spika läkten med en förzinkad spik 100 x 37 i varje kryss.

METOD B1 OCH B2

Montage på stabil bärläkt med underlagstak av board, plast eller dylikt. Centrumavståndet mellan takstolarna bör inte överstiga 1200 mm. Kontrollera att underlagstaket uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser och att det är monterat enligt tillverkarens anvisningar. Om bärläkten är av trä skall den vara 45 x 70 mm och monteras på lågkant. Se fig. B1. Läkten spikas till varje takstol med 2 st 100 x 37 förzinkad spik. Första läkten vid takfoten pallas upp 10 mm och riktas väl. Avståndet till läkt nr 2 skall vara 350 mm (B1) (B2). Montera fotplåten. Lägg ut första plåten vinkelrätt mot takfoten och skruva fast den med självborrande skruv. Alternativt kan bärläkt av förzinkad stålplåt användas. Spika läkten till varje takstol med 2 spik 75 x 37 varmförzinkad. Se fig. B2.


SOLSTADTAKET på bärläkt av plåt med underlagstak av board, plast eller profilerad plåt.

METOD B2

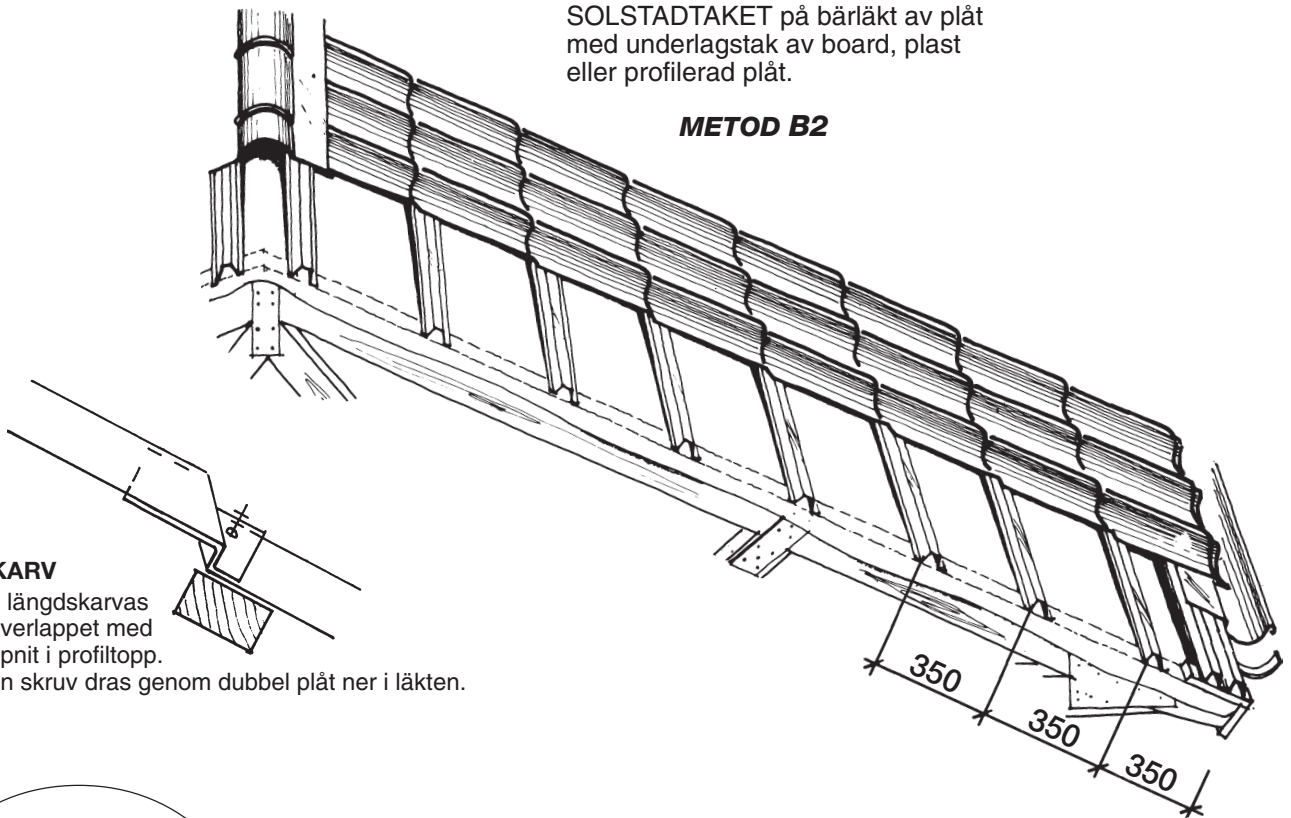



LÄNGDSKARV

Om plåten längdskarvas nitas ändöverlappet med trycktät popnit i profiltopp. OBS! Ingen skruv dras genom dubbel plåt ner i läkten.

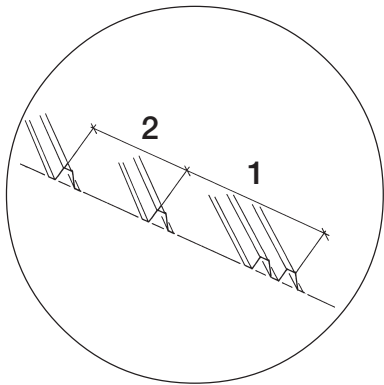

LÄKTAVSTÅND

1. Första läktens inbördes avstånd mäts vid nederkant till överkant.
2. Övrig läkt mätes överkant till överkant.

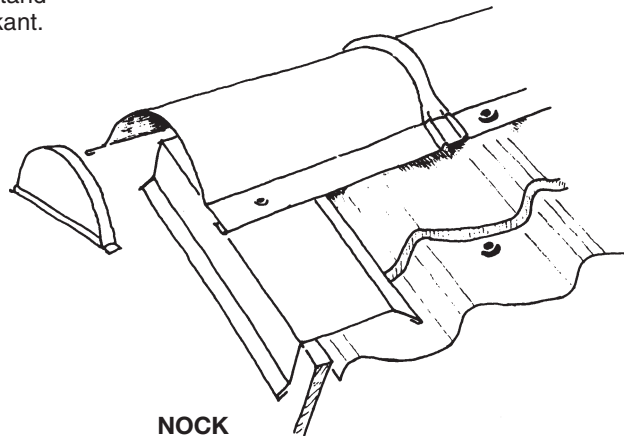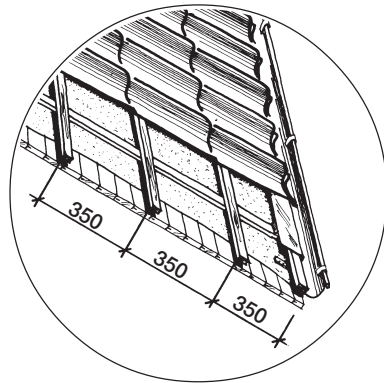

NOCK

Fäst nocken till SOLSTADTAKET med trycktät popnit alt. skruvas med sidoöverlappsskruv i varannan profiltopp.

TAKLUTNING

SOLSTADTAKET kan läggas på tak med minsta lutning 14° (1/4).

KAPNING

Kapa om möjligt så att snittet döljs under en annan plåt. Använd nibblingsverktyg.

GÅBARHET

När Du går på SOLSTADTAKET skall Du ha mjuka skor och gå endast i profilbotten. Skruva fast plåten innan Du går på den. Lämna inte arbetsplatsen med lösa plåtar på taket.

INFÄSTNING MED SKRUV

Infästningen av plåten sker i profilbotten med skruv. Skruven dras åt där profilbotten har god anliggning mot underliggande regel. Drag skruven så långt att gummipackningen sväller ut ca 1 mm utanför metallbrickan.

SKRUV

För att fästa SOLSTADTAKET till underlaget kan följande skruvalternativ användas.

Infästning till träunderlag.

- A Rostfri skruv (Miljöklass M0 - M4) välj 4,8 x 35 mm. Dessa skruvar finns blanka eller lackerade.
- B Lackerad kolstålsskruv (Miljöklass M0 - M2) (Farmarskruv) 4,8 x 35 mm. Denna skruv är lackerad.

Infästning till stålreglar.

- C Rostfri skruv (Miljöklass M0 -M4) välj 4,8 x 20 mm.
- D Lackerad kolstålsskruv (Miljöklass M0 -M4) välj 4,8 x 20 mm. Denna skruv är lackerad.
- E För övrig skruvning plåt till plåt, använd 4,8 x 20 mm överlappsskruv, rostfri eller lackerad kolstålsskruv.


VARUFAKTA

PLÅTTJOCKLEK:
0,5 mm

PROFILHÖJD:
30 mm

VIKT:
4,7kg/m²

TÄCKBREDD:
1050 mm


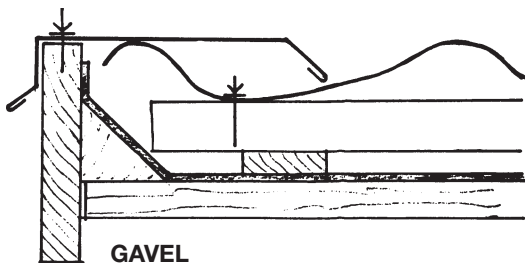


GAVEL

Vindskivans höjd justeras till samma höjd som profiltopparna. Gavelbeslaget läggs ovanpå vindskivan och skruvas fast. SOLSTADTAKET:s täckbredd anpassas så att gavelbeslaget täcker närmaste profiltopp. Detta för att vatten inte skall rinna in under beslaget och mot vindskivan.

UPPVIKT PROFILBOTTEN

För att minska risken för att vatten blåser in under nockplåten kan profilbotten vikas upp.

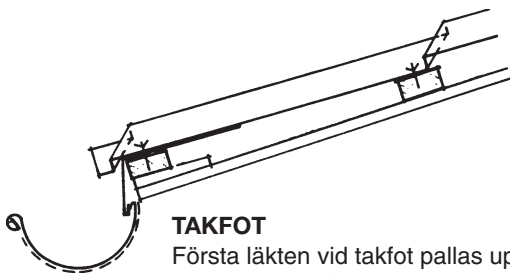
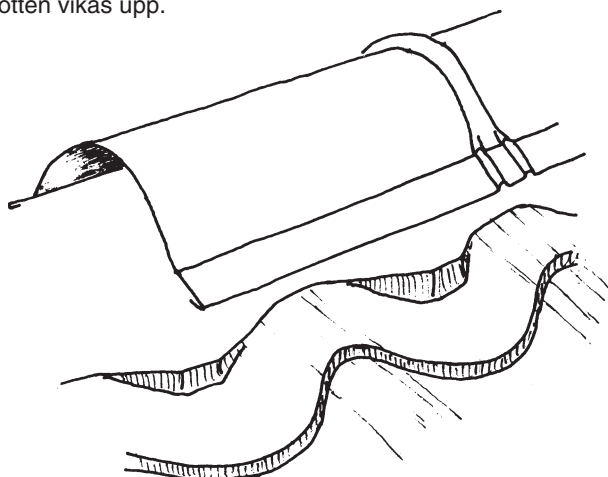


TAKFOT

Första läkten vid takfot pallas upp 10mm. Häfta fast fotplåten på läkten innan SOLSTADTAKET skruvas fast.

TÄTBAND

Till nocken kan också tätband användas.

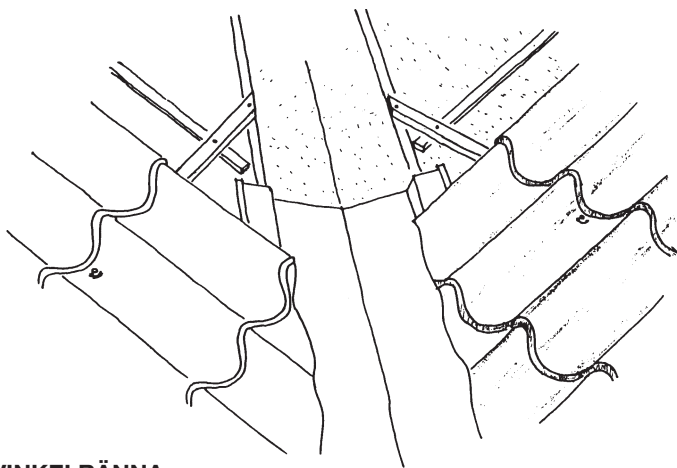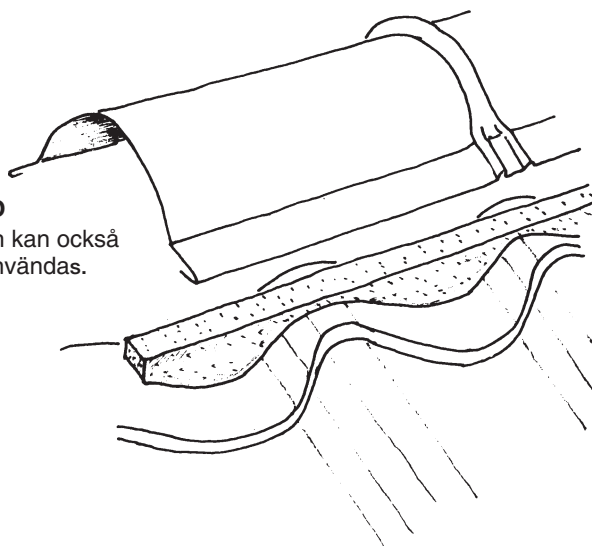


VINKELRÄNNA

Om taket är vinklat, måste Du montera en vinkelränna. Spika ströläkt längs rännedalen mät från rännans mitt och till rännans andra knä och fäst rännans kant med varm-förzinkad spik. Skarvning utföres med minst 200mm överlapp som tätas med fogmassa. Skruva ihop skarven och placera skruven ovanför fogmassan.

BRUTET TAK

Vid brutet tak skall den övre plåten skjuta ut över takbrytningen. Bärläkten över och under anpassas till lämpligt läge.

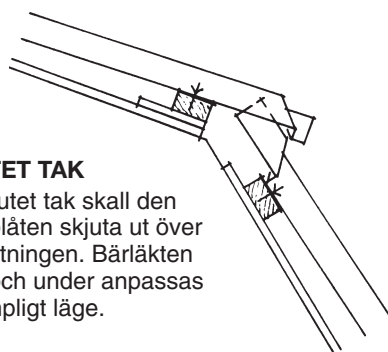

Välkommen till Din återförsäljare